

ATK

17 MAART 2022

ISYNDIX
Immotrap BVBA

Bonheiden, 7 maart 2022

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 06 30
website: www.atk.be



VME RES. ALBRECHT EN ISABELLA
p/a ISyndix - Immotrap bvba
Tervuursevest 23/0001

3001 Heverlee (Leuven)

Verslagnummer LV0/01/003-0A

Datum van onderzoek: 7 maart 2022

code HA - GE

Plaats van onderzoek: Leuven, Naamsestraat 102, Albrechtplein 1-4 & Isabellaplein 1-2.

Afdeling HEFWERKTUIGEN (Liften) :
zesmaandelijks tussentijdse inspectie volgens
het K.B. betreffende de beveiliging van liften

1. Beschrijving :

nr	installateur	liftnr	motornr	bj	nom last (pers)	nom last (Kg)	v	#	c1	c2	diam
102-L5	Thyssen	45132	739913/014	2001	8	630	n.m.	5	5d		8
102-L6	Thyssen	45133	739975/03	2001	8	630	n.m.	5	5d		8
102-L7	Thyssen	45134	740696/004	2001	8	630	n.m.	4	5d		8
1 - L8	Thyssen	45135	740696/007	2001	8	630	n.m.	5	5d		8
2 - L9	Thyssen	45136	740461/005	2001	8	630	n.m.	5	5d		8
3 - L10	Thyssen	45137	740461/009	2001	6	450	n.m.	3	5d		8
4 - L4	Thyssen	45131	740696/008	2001	6	450	n.m.	4	5d		8
1 - L2	Thyssen	45130	740191/002	2001	8	630	n.m.	5	5d		8
10 - L1	Thyssen	45129	740191/003	2001	8	630	n.m.	5	5d		8

Legende: v: gemeten snelheid in m/s (max. tolerantie=10%) (n.m. = niet gemeten) ; #: aantal stopplaatsen ; c1-code 1ste modernisatieprogramma - c2-code 2de modernisatieprogramma: (5) Toestel in dienst na 30/06/1999, (5a/5b/6a/6b/7a/7b) Attest van regularisatie is beschikbaar, (5c/5d/6c/6d/7c/7d) Geen attest van regularisatie, (5e/6e/7e) Termijn uitvoering risicoanalyse verstrekt ; diam: diameter van de hijskabel in mm bij de recentste preventieve inspectie.

2. Inhoud van de controle :

De controle gebeurde overeenkomstig bijlage II v/h K.B. van 09.03.2003, 17.03.2005 & 10.12.2012 (punten 4°e, 5°c, 5°e, 5°h & 6°) ; zonder voorafgaande demontage & volgens procedure TPR-H11P (n.a. = niet aanwezig).

De aanwezigheid & staat v/d hiernavermelde onderdelen t.o.v. de veiligheid werd onderzocht:

Rem & rembekleding.
Beugel, ophanging kooi, tegengewicht, kooidak.
Hijs- & snelheidsbegrenzingskabel.
Vergrendelingen & deurcontacten.
Kooitoegang.

3. Opmerkingen :

- 45132 - Op moment van controle stond de lift buiten dienst, volgende opmerkingen konden niet gecontroleerd worden:
- Contact in verwijderbaar paneel van sturingskast (deksel) (op bordes) is uitgeschakeld: in orde te brengen. (4°herhaling)
 - Remsleutel heraanbrengen in de sturingskast. (Er is een sleutel beschikbaar op het kooidak van de aanpalende lift) (1°herhaling)
 - Het slot van de sturingskast sluit niet goed (de sturingskast kan makkelijk geopend worden zonder sleutel): verhelpen.
 - De kooi komt niet tot stilstand bij het openen van het elektrische contact op het noodbevrijdingsluik in het kooidak: verhelpen. (rood/1b)
 - De hoofdschakelaar (hoofdzekering) is beschadigd, de fasen en nul kunnen individueel aan- en afgeschakeld worden: verhelpen.
 - (KC07) Het bi-directioneel communicatiesysteem functioneert niet spanningsloos: te verhelpen.
 - Één knop om de kooideuren terug te openen is defect: verhelpen.
 - De noodstop en lichtschakelaar in de schachtput hangen los: verhelpen.

- (AR04) De lift dient na verplichte modernisering te beschikken over een attest van regularisatie: gelieve ons hiervoor te ontbieden.
- 45133 - Contact in verwijderbaar paneel van sturingskast (deksel) (op bordes) is uitgeschakeld: in orde te brengen. (4°herhaling)
 - Leuning in de liftkooi is terug te plaatsen. (5°herhaling)
 - Remsleutel heraanbrengen in de sturingskast. (Deze ligt op het kooidak) (2°herhaling)
 - Ontbrekende borgpen aanbrengen in de draadstang voor de bevestiging van de hijskabels aan het tegengewicht. (2°herhaling)
 - Het slot van de sturingskast opent niet goed: verhelpen.
 - De noodstop en lichtschakelaar in de schachtput hangen los: verhelpen. (1°herhaling)
 - (AR04) De lift dient na verplichte modernisering te beschikken over een attest van regularisatie: gelieve ons hiervoor te ontbieden.
- 45134 - (AR04) De lift dient na verplichte modernisering te beschikken over een attest van regularisatie: gelieve ons hiervoor te ontbieden.
- 45135 - Schakelaar(teleruptor) schachtverlichting stuk: verhelpen.
 - (AR04) De lift dient na verplichte modernisering te beschikken over een attest van regularisatie: gelieve ons hiervoor te ontbieden.
- 45136 - (AR04) De lift dient na verplichte modernisering te beschikken over een attest van regularisatie: gelieve ons hiervoor te ontbieden.
- 45137 - (AR04) De lift dient na verplichte modernisering te beschikken over een attest van regularisatie: gelieve ons hiervoor te ontbieden.
- 45131 - Contact in verwijderbaar paneel van sturingskast (deksel) (op bordes) is uitgeschakeld: in orde te brengen. (6°herhaling)
 - (AR04) De lift dient na verplichte modernisering te beschikken over een attest van regularisatie: gelieve ons hiervoor te ontbieden.
- 45130 - (AR04) De lift dient na verplichte modernisering te beschikken over een attest van regularisatie: gelieve ons hiervoor te ontbieden.
- 45129 - (AR04) De lift dient na verplichte modernisering te beschikken over een attest van regularisatie: gelieve ons hiervoor te ontbieden.

4. Besluit

- 45132 Een (volledige) controle kan niet plaatsvinden : gelieve ons hiervoor te ontbieden ten einde te bepalen of de lift(en) verder veilig kunnen gebruikt worden.
- 45133 / 45134 / 45135 / De lift(en) mag(mogen) verder gebruikt worden ; er moet
 45136 / 45137 / 45131 / evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan
 45130 / 45129 de vermelde opmerkingen.
- Er moet eveneens tegen het volgende bezoek verholpen worden aan de moderniseringswerken. De herhaling van deze opmerking zal aanleiding geven tot een ongunstig verslag tijdens het volgende bezoek.

Dossierbeheer,

De onderzoeker,

Kobe Provoost

Erwin Geukens

Behoudens afkeuring, dient dit materiaal opnieuw gecontroleerd te worden binnen 6 maand.

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters Vslid en VslIDHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandeld is door gemachtigd ATK-personeel en afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkleken van ATK bij dossierbeheer bevat.

A.T.K. is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 075-INSP.