

ATK

24 JUNI 2022

Bonheiden, 14 juni 2022

Mechelsesteenweg 247  
2820 BONHEIDEN  
telefoon: 015 55 51 51  
telefax: 015 55 06 30  
website: www.atk.be



VME RES. ALBRECHT EN ISABELLA  
p/a ISyndix - Immotrap bvba  
Tervuursevest 23/0001

1446

3001 Heverlee (Leuven)

**Verslagnummer LV0/01/003-0A**

code HA - GE

Datum van onderzoek: (verder nader bepaald)

Plaats van onderzoek: Leuven, Naamsestraat 102, Albrechtplein 1-4 &amp; Isabellaplein 1-2.

**Afdeling HEFWERKTUIGEN (Liften) :**  
**zesmaandelijks tussentijdse inspectie volgens**  
**het K.B. betreffende de beveiliging van liften**

**Data van onderzoek:**

- 07.03.2022, Kobe Provoost: periodieke inspectie.
- 14.06.2022, Luc Van Cappellen: administratieve aanpassing m.i.v. gewijzigde opmerkingen en/of besluit t.g.v. WIB n.a.v. modernisatiewerken voor alle liften.

**1. Beschrijving :**

| nr      | installateur | liftnr | motornr    | bj   | nom last<br>(pers) | nom last<br>(Kg) | v    | # | c1 | c2 | diam |
|---------|--------------|--------|------------|------|--------------------|------------------|------|---|----|----|------|
| 102-L5  | Thyssen      | 45132  | 739913/014 | 2001 | 8                  | 630              | n.m. | 5 | 5c |    | 8    |
| 102-L6  | Thyssen      | 45133  | 739975/03  | 2001 | 8                  | 630              | n.m. | 5 | 5b |    | 8    |
| 102-L7  | Thyssen      | 45134  | 740696/004 | 2001 | 8                  | 630              | n.m. | 4 | 5b |    | 8    |
| 1 - L8  | Thyssen      | 45135  | 740696/007 | 2001 | 8                  | 630              | n.m. | 5 | 5c |    | 8    |
| 2 - L9  | Thyssen      | 45136  | 740461/005 | 2001 | 8                  | 630              | n.m. | 5 | 5b |    | 8    |
| 3 - L10 | Thyssen      | 45137  | 740461/009 | 2001 | 6                  | 450              | n.m. | 3 | 5b |    | 8    |
| 4 - L4  | Thyssen      | 45131  | 740696/008 | 2001 | 6                  | 450              | n.m. | 4 | 5b |    | 8    |
| 1 - L2  | Thyssen      | 45130  | 740191/002 | 2001 | 8                  | 630              | n.m. | 5 | 5b |    | 8    |
| 10 - L1 | Thyssen      | 45129  | 740191/003 | 2001 | 8                  | 630              | n.m. | 5 | 5b |    | 8    |

Legende: v: gemeten snelheid in m/s (max. tolerantie=10%) (n.m. = niet gemeten) ; #: aantal stopplaatsen ; c1=code 1ste modernisatieprogramma - c2=code 2de modernisatieprogramma: (5) Toestel in dienst na 30/06/1999, (5a/5b/6a/6b/7a/7b) Attest van regularisatie is beschikbaar, (5c/5d/6c/6d/7c/7d) Geen attest van regularisatie, (5e/6e/7e) Termijn uitvoering risicoanalyse mogelijk verspreken ; diam: diameter van de hijskabel in mm bij de recentste preventieve inspectie.

**2. Inhoud van de controle :**

De controle gebeurde overeenkomstig bijlage II v/h K.B. van 09.03.2003, 17.03.2005 & 10.12.2012 (punten 4°e, 5°c, 5°e, 5°h & 6°) ; zonder voorafgaande demontage & volgens procedure TPR-H11P (n.a. = niet aanwezig).

De aanwezigheid & staat v/d hierna vermelde onderdelen t.o.v. de veiligheid werd onderzocht:

- Rem & rembekleding.
- Beugel, ophanging kooi, tegengewicht, kooidak.
- Hijs- & snelheidsbegrenzingskabel.
- Vergrendelingen & deurcontacten.
- Kooitoegang.

**3. Opmerkingen :**

- 45132 - Op moment van controle stond de lift buiten dienst, volgende opmerkingen konden niet gecontroleerd worden:
- Contact in verwijderbaar paneel van sturingskast (deksel) (op bordes) is uitgeschakeld: in orde te brengen. (4°herhaling)
  - Remsleutel heraanbrengen in de sturingskast. (Er is een sleutel beschikbaar op het kooidak van de aanpalende lift) (1°herhaling)
  - Het slot van de sturingskast sluit niet goed (de sturingskast kan makkelijk geopend worden zonder sleutel): verhelpen.
  - De kooi komt niet tot stilstand bij het openen van het elektrische contact op het noodbevrijdingsluik in het kooidak: verhelpen. (rood/1b)
  - De hoofdschakelaar (hoofdzekering) is beschadigd, de fasen en nul kunnen individueel aan- en afgeschakeld worden: verhelpen.

- (KC07) Het bi-directioneel communicatiesysteem functioneert niet spanningsloos: te verhelpen.
  - Één knop om de kooideuren terug te openen is defect: verhelpen.
  - De noodstop en lichtschakelaar in de schachtput hangen los: verhelpen.
  - (AR04) De lift dient na verplichte modernisering te beschikken over een attest van regularisatie: gelieve ons hiervoor te ontbieden.
- 45133 - Contact in verwijderbaar paneel van sturingskast (deksel) (op bordes) is uitgeschakeld: in orde te brengen. (4°herhaling)
- Leuning in de liftkooi is terug te plaatsen. (5°herhaling)
  - Remsleutel heraanbrengen in de sturingskast. (Deze ligt op het kooidak) (2°herhaling)
  - Ontbrekende borgpen aanbrengen in de draadstang voor de bevestiging van de hijskabels aan het tegengewicht. (2°herhaling)
  - Het slot van de sturingskast opent niet goed: verhelpen.
  - De noodstop en lichtschakelaar in de schachtput hangen los: verhelpen. (1°herhaling)
  - (AR05) De bordesverlichtingssterkte bedraagt niet overal 50 lux gemeten op de vloer: aanpassen (5b).
- 45134 - (KC01) Het bi-directioneel communicatiesysteem in de kooi functioneert niet correct: verhelpen
- (AR05) De bordesverlichtingssterkte bedraagt niet overal 50 lux gemeten op de vloer: aanpassen (5b).
- 45135 - (AR04) De lift dient na verplichte modernisering te beschikken over een attest van regularisatie: gelieve ons hiervoor te ontbieden.
- 45136 - (KC01) Het bi-directioneel communicatiesysteem in de kooi functioneert niet correct: verhelpen
- (KC02) De alarmbel werkt niet zonder netspanning: verhelpen.
  - (AR05) De bordesverlichtingssterkte bedraagt niet overal 50 lux gemeten op de vloer: aanpassen (5b).
- 45137 - (AR05) De bordesverlichtingssterkte bedraagt niet overal 50 lux gemeten op de vloer: aanpassen (5b).
- 45131 - Contact in verwijderbaar paneel van sturingskast (deksel) (op bordes) is uitgeschakeld: in orde te brengen. (6°herhaling)
- (AR05) De bordesverlichtingssterkte bedraagt niet overal 50 lux gemeten op de vloer: aanpassen (5b).
- 45130 - (KC01) Het bi-directioneel communicatiesysteem in de kooi functioneert niet correct: verhelpen
- (KC02) De alarmbel werkt niet zonder netspanning: verhelpen.
  - (AR05) De bordesverlichtingssterkte bedraagt niet overal 50 lux gemeten op de vloer: aanpassen (5b).
- 45129 - (KC01) Het bi-directioneel communicatiesysteem in de kooi functioneert niet correct: verhelpen
- (KC02) De alarmbel werkt niet zonder netspanning: verhelpen.
  - (AR05) De bordesverlichtingssterkte bedraagt niet overal 50 lux gemeten op de vloer: aanpassen (5b).

## 4. Besluit

45132

Een (volledige) controle kan niet plaatsvinden : gelieve ons hiervoor te ontbieden ten einde te bepalen of de lift(en) verder veilig kunnen gebruikt worden.

45133 / 45134 / 45135 /  
45136 / 45137 / 45131 /  
45130 / 45129

De lift(en) mag(mogen) verder gebruikt worden ; er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerkingen.

Liften 45132 +45135 :Er moet eveneens tegen het volgende bezoek verholpen worden aan de moderniseringswerken. De herhaling van deze opmerking zal aanleiding geven tot een ongunstig verslag tijdens het volgende bezoek.

Dossierbeheer,

Erwin Geukens

De onderzoeker,

Luc Van Cappellen

Behoudens afkeuring, dient dit materiaal opnieuw gecontroleerd te worden binnen 6 maand.

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters VslId en VslHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel en algedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

**A.T.K. is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 075-INSP.**

---

© ATK 1999, 2022 - LV0/01/003-0A - 14/06/2022 - 2613 - Type : Personenlift (H11P-c) ; tussentijds  
P-ATK-GE-20220623.502 - I-ATK-LC-20220618.833 - M-ATK-GE-20220623.502 - VslId:76502611 - VslHash:16gjfrcce8f99p4c - <https://eva.atk.be/verslag>